

Поиск и устранение неисправностей

Люк:

Hollandia 300 DeLuxe Medium/Large
(ранее Stratos 300 M/L), Hollandia 500
2712038ARU
30 декабря 2003 г.

Док. №:

Дата:

Поиск и устранение механических неисправностей

Замечания, относящиеся к Hollandia 300 DeLuxe Medium (H300 DL M) также относятся к Hollandia 500.

Проблема	300 DL		Возможная причина:	Решение:
	M	L		
Вода протекает между стеклянной панелью и резиновым уплотнением	✓	✓	Загрязнение резинового уплотнения.	Очистите резиновое уплотнение. Резиновое уплотнение следует чистить хотя бы два раза в год. Срок службы уплотнения продлится, если после очистки посыпать его тальковым порошком. Перед посыпкой тальком убедитесь, что резина высохла. Сообщите потребителю о причине.
	✓	✓	Загрязнение под стеклянной панелью.	Вытрите стеклянную панель снизу. Сообщите потребителю о причине.
	✓	✓	Стеклянная панель была открыта при наличии на крыше воды. / Вождение под дождем с открытым люком. / Люк не закрыт полностью.	Уберите воду. Перед открытием люка убедитесь, что удалены все капли воды. Чтобы удостовериться, что стеклянная панель высохла, проедьте около пяти минут. См. руководство пользователя. Сообщите потребителю о причине.
	✓	✓	Резиновое уплотнение повреждено. Проверьте, нет ли каких-либо неровностей.	Замените резиновое уплотнение. (См. Список запасных частей и Инструкция по обслуживанию.)
		✓	Рукоятка не приведена в конечное положение, т.к. стеклянная панель в закрытом состоянии не фиксируется механически.	Уберите воду. Сообщите потребителю о причине.
В одном из задних углов между резиновым уплотнением и стеклянной панелью протекает вода.	✓		Сломалась направляющая вставка. Проверьте, возможно ли сдвинуть задние углы стеклянной панели вверх или вниз, когда она находится в закрытом положении..	Замените направляющую вставку. (См. Список запасных частей и Инструкция по обслуживанию.)
		✓	Стеклянная панель сзади не касается уплотнения.	Замените механизм, уплотнение и стеклодержатель.

Поиск и устранение неисправностей

Люк:

Hollandia 300 DeLuxe Medium/Large
(ранее Stratos 300 M/L), Hollandia 500
2712038ARU
30 декабря 2003 г.

Док. №:

Дата:

		✓	Сломался движок фиксатора. Проверьте, возможно ли сдвинуть задние углы стеклянной панели вверх или вниз более чем на 9,5 мм (3/8 дюйма).	Замените движок фиксатора. Если открыть стеклянную панель невозможно, открывая люк, толкните заднюю часть стеклянной панели вверх.
Протекает вода на соединении уплотнения.	✓	✓	Недопустимая разность высот на стыке.	Замените уплотнение.

Проблема	300 DL		Возможная причина:	Решение:
	M	L		
Стеклянную панель можно открыть до наклонного положения, но невозможно сдвинуть в полностью открытое положение.	✓	✓	Передняя часть стеклянной панели прилипла к уплотнению. Пока стеклянную панель некоторое время не открывали, уплотнение может прилипнуть к стеклянной панели..	Чистите резиновое уплотнение согласно инструкции по обслуживанию. Резиновое уплотнение следует чистить хотя бы два раза в год. Срок службы уплотнения продлится, если после очистки посыпать его тальком. Перед посыпкой тальком убедитесь, что резина высохла.
Заднюю сторону стеклянной панели невозможно закрыть или тяжело открыть.		✓	Сломался движок фиксатора	Замените движок фиксатора. Если открыть стеклянную панель невозможно, открывая люк, толкните заднюю часть стеклянной панели вверх.
Из наклонного положения люк не закрывается.	✓		Сломалась направляющая вставка.	Замените направляющую вставку. (См. Список запасных частей и Инструкция по обслуживанию.) Передний кулачок направляющей вставки заставляет люк закрываться из наклонного положения.
	✓		Разорвался пас подвески.	Замените механизм.
Люк открывается и закрывается медленно.	✓	✓	Механизм засорен.	Очистите механизм, а если люк после обслуживания не закрывается, замените механизм. (См. Список запасных частей и Инструкция по обслуживанию.)

Поиск и устранение неисправностей

Люк:

Hollandia 300 DeLuxe Medium/Large
(ранее Stratos 300 M/L), Hollandia 500
2712038ARU
30 декабря 2003 г.

Док. №:

Дата:

При открытии и закрытии стеклянная панель задвигается неравномерно.	✓		Разорвался пас подвески с одной стороны.	Замените механизм. (См. Список запасных частей и Инструкция по обслуживанию.)
		✓	Неправильно установлено зубчатое колесо.	Установите корпус зубчатого колеса согласно руководству по обслуживанию.
Стеклянная панель застряла в сдвинутом положении		✓	Неправильно установлен стопор.	Установите стопор правильно.
	✓		Разорвался пас подвески	Замените механизм.
	✓	✓	Посторонний предмет в механизме	Удалите посторонний предмет
Стеклянная панель в закрытом положении не параллельна раме.		✓	Неправильная настройка стеклянной панели.	Отрегулируйте стеклянную панель (красными болтами).

Проблема	300 DL		Возможная причина:	Решение:
	M	L		
Возле ветрового щитка дребезжит.	✓	✓	Когда стеклянная панель находится в закрытом или наклонном положении, она касается ветрового щитка.	Отогните ветровой щиток, чтобы он стал слегка более плоским.
		✓	Недостаточное напряжение прутковых пружин.	Снимите ветровой щиток и подогните прутковые пружины вверх. (См. Инструкция по обслуживанию.)
Триск и / или скрип.	✓	✓	Вырез в крыше слишком мал.	Расширьте вырез.
	✓	✓	Фоновый шум издает натянутая обивка.	Набейте натянутую обивку.
	✓	✓	При сдвиге стеклянной панели по уплотнению возникает триск.	Посыпьте уплотнение тальком.
Стеклянная панель дребезжит в полуоткрытом положении		✓	Изношены стопоры	Установите новые стопоры.

Поиск и устранение неисправностей

Люк:

Hollandia 300 DeLuxe Medium/Large
(ранее Stratos 300 M/L), Hollandia 500

Док. №:

2712038ARU

Дата:

30 декабря 2003 г.

Стеклопанель сдвигается медленно.	✓	✓	Механизм засорен или требует смазки.	Очистите механизм и смажьте его маслом на основе тефлона.
Двигатель работает, а стеклопанель не двигается.	✓	✓	Слишком низкое напряжение аккумулятора.	Улучшите состояние аккумулятора.
При сдвиге стеклопанели по уплотнению двигатель дребезжит.	✓	✓	Сломался приводной вал	Замените двигатель (если необходимо). (См. Список запасных частей и Инструкция по обслуживанию.)
Бафтинг/шум ветра.	✓	✓	Приводной вал недостаточно заходит в зубчатое колесо (приводной вал будет западать в двигатель).	Повторно установите двигатель (наполовину откройте люк) и подтолкните приводной вал снизу вверх.
	✓		Не отрегулирована высота ветрового щитка.	Отрегулируйте высоту согласно Инструкции по обслуживанию.

Общее примечание: Проверьте резиновое уплотнение на повреждения или загрязнения!